

<p style="text-align: center;">保全マニュアル</p>		日付 16年 1月 18日 19	
		氏名 西込忠勝 西込	
機種	8号機	<input type="checkbox"/> JAT710 <input type="checkbox"/> JAT500 <input checked="" type="checkbox"/> AJ-170 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> JAT610 <input type="checkbox"/> AJ-150 <input type="checkbox"/> スルーザー	H.15.6
故障及び不都合の状態	WFミス		
	フックで横糸飛ばす。		
原因追求	カッターかフラーか、通信異常と考えられる		
対策	カッター交換、フラー交換で直す		
	右側コントロールボックス点検。		
	DCPS2 F1 10Aヒューズ不良		
	配線の接触不良による、ハンダ付けて修理。		
結果 部品代			

No. 70

<p style="text-align: center;">保全マニュアル</p>		日付 16年 1月 15日 19	
		氏名 西込忠勝 西 込	
機種	5号機	<input type="checkbox"/> JAT710 <input type="checkbox"/> JAT500 <input checked="" type="checkbox"/> AJ-170 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> JAT610 <input type="checkbox"/> AJ-150 <input type="checkbox"/> スルーザー	H.13.3.19
故障及び不都合の状態	ワンピョク止まり		
	ワンピョクで停止 全運転に入らな。		
原因追求	ドラム異常か 電磁バルブの異常ではないか、		
対策	バルブ基板D交換直す、A-B-C基板交換直す、		
	メインバルブ、サブバルブ 1番 2番 分解部品交換直す		
	ドラム下電磁バルブ (ドラム下前カバーを取り外す) 交換直す		
	DCPS 左側 48V 10A異常		
	DCPS 交換 保全完了		
結果 部品代			